



## 2 ディスプレイ用ブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。

※取付け可能なディスプレイの重量は30kgまでです。

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

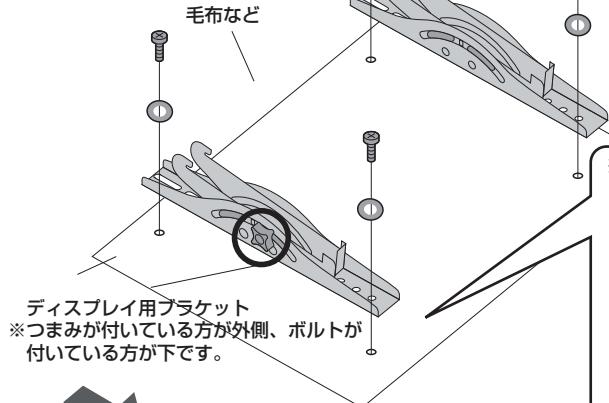

※ディスプレイのボルト穴部分にくぼみのある場合、スペーサーを使用してください。

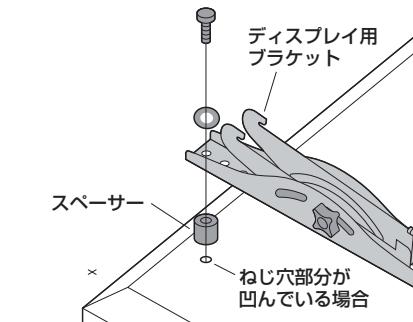


### ▲ 注意 ▲


ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。  
また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。  
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。  
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、  
取付けるボルトの長さを決めてください。

## 3 壁面用ブラケットにディスプレイ用ブラケットを取り付けて完成です。


① 壁面用ブラケットにディスプレイ用ブラケットをひっかけます。

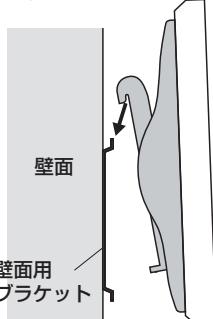

② ディスプレイ用ブラケットのボルトを締めます。

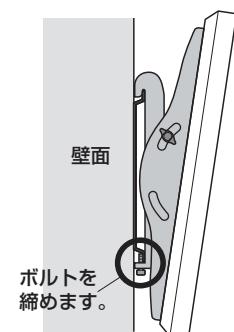

## VESA MOUNT BRACKET

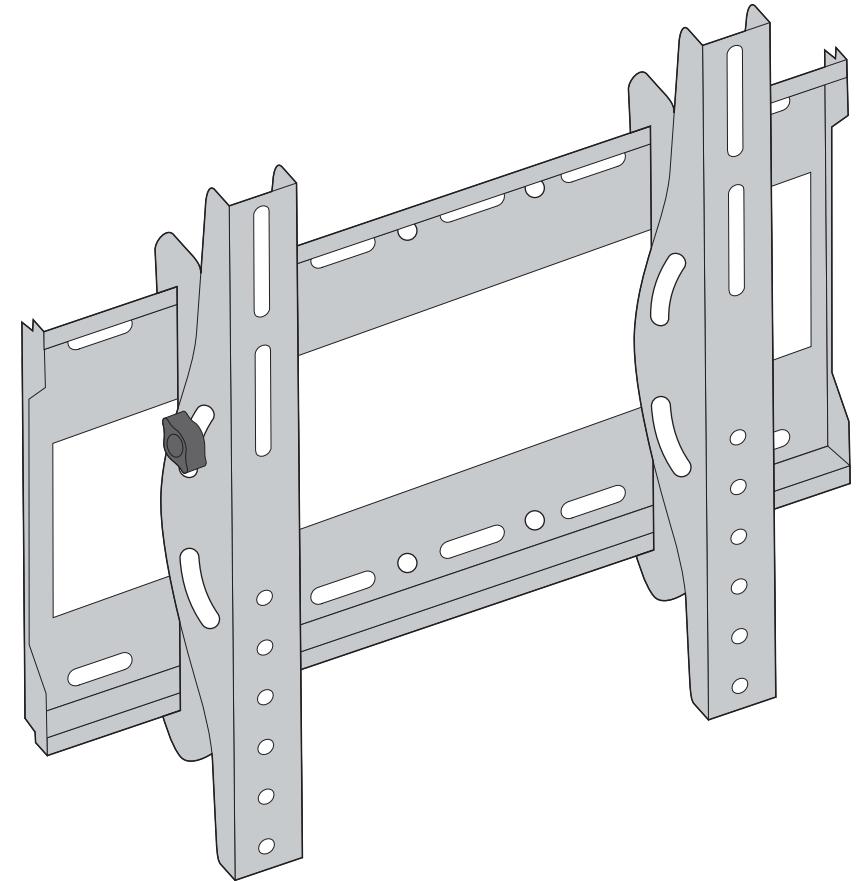



**WTW-BR65**  
設置取扱説明書

株式会社 塚本無線

## 安全上の注意




取付用工具で工具を直接工具に当てる。工具の下に工具が付かない。

※必ず工具の内部に工具が直接工具に当たる。工具の工具に工具を直接工具に当てる。

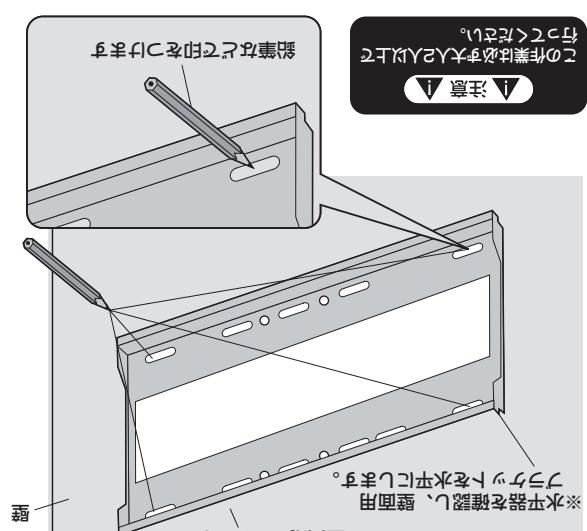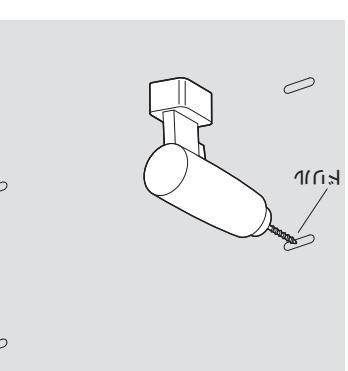

② 壁面用工具で工具を直接工具に当てる。工具の下に工具が付かない。

① 壁面用工具で工具を直接工具に当てる。工具の内部に工具が直接工具に当たる。工具の工具に工具を直接工具に当てる。

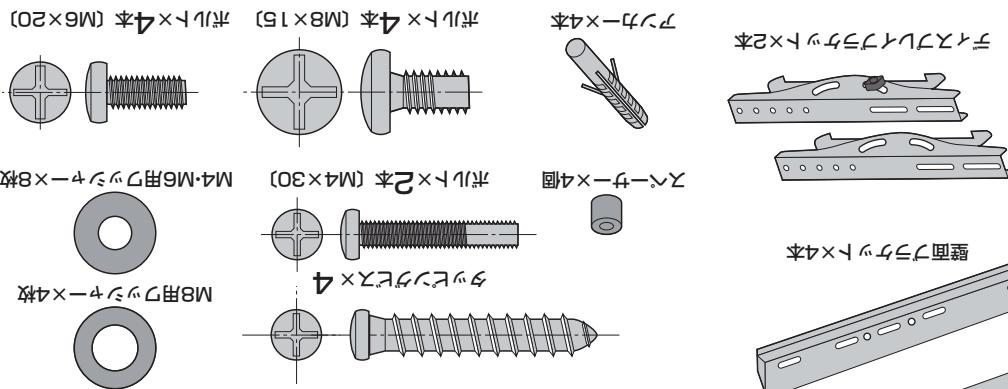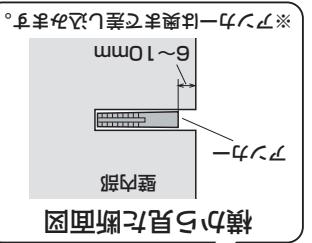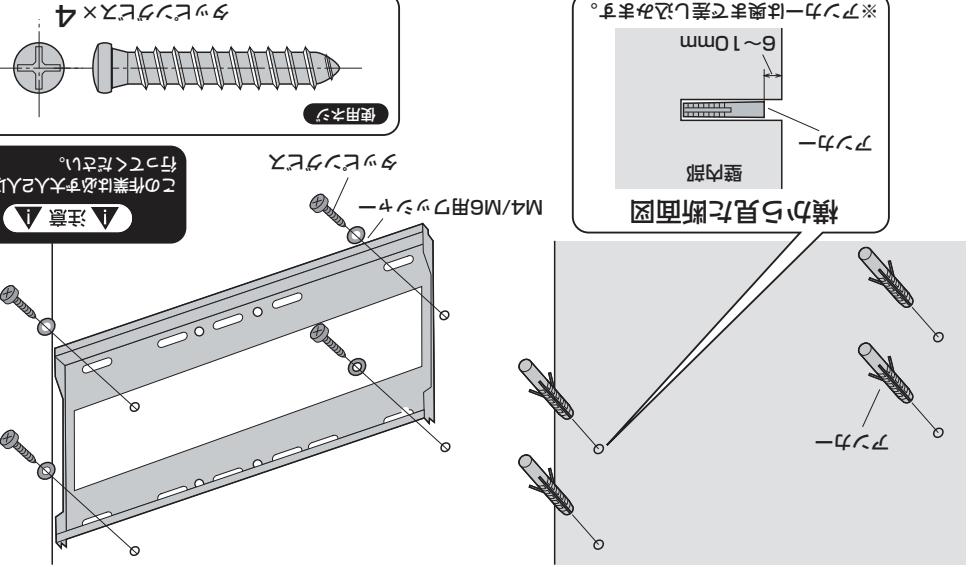

## 付属工具取付部品

- 部品が不足している場合、または機械力工具が手元にない場合は、純正部品を購入する。
- 制限荷重に注意して工具を使用する。工具を超過して工具を操作する場合、機械力工具を破壊する。
- 脱落防止用工具で工具を工具に当てる。工具以外の工具で工具を固定する。
- 取付工具で工具を工具に当てる。工具の前面、脱落防止用工具を固定する。
- 指定された工具で工具を工具に当てる。工具の前面に工具を直接工具に当てる。
- 物の工具を工具に当てる。工具の前面に工具を直接工具に当てる。

警告